



STELLANTIS

PARTS & SERVICES

Technical Service Bulletin (TSB)

VF3XDRHRH64245785

BEZEICHNUNG	B1KW010GQ0	DATUM	05/12/2014	VERSION	1
		ERSETZT DOKUMENT VOM 16/05/2014			
FAHRZEUGE	EXPERT 3 (G9) UND DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP				
KUNDENBEANSTANDUNG	DER MOTOR SPRINGT NICHT STÄNDIG ODER VORÜBERGEHEND AN UND / ODER KEINE TÄTIGKEIT DES ANLASSERS - WENN DER ODER DIE FEHLERCODES P0336, P0337, P0338, P0339, P0341, P1164 VORLIEGEN				
URSACHE	MOTORDREHZAHLSENSOR				

## **BEGLEITUMSTÄNDE**

Zeitweise

## **2. KUNDENDIENSTEINGRIFF**

Austausch des Motordrehzahlsensors.  
Austausch des Positionsgebers der Nockenwelle.

### **2.1. Abfrage der Fehlercodes**

*EXPERT 3 (G9)*

**WICHTIG** : Die Diagnose muss unbedingt mit der Diagnosestation im Online-Modus mit verbindlicher Authentifizierung des Technikers durchgeführt werden : Das Menü "Fehlersuche" auswählen. Eine Abfrage der Fehlercodes durchführen. Am Ende des Globaltests den Start des Menüpunktes Diagnose (Empfangsbildschirm mit Auswahl der Methoden pro Bereich) abwarten. Die Diagnose-Sitzung verlassen, indem Sie zum Menüpunkt Empfangsbildschirm zurückkehren. Die Meldung "Wollen Sie die laufende Sitzung verlassen?" bestätigen

Eine Abfrage der Fehlercodes durchführen :

- Wenn der oder die Fehlercodes P0336, P0337, P0338, P0339 vorliegen : Maßnahme 1 ausführen
- Wenn der oder die Fehlercodes P0341, P1164 vorliegen : Maßnahme 2 ausführen

**HINWEIS** : Der oder die Fehlercode(s) können von anderen Fehlercodes begleitet werden

## **2.2. Maßnahme**

### **2.2.1. Maßnahme 1**

Den Motordrehzahlsensor ersetzen.  
Die Fehlercodes löschen.

### **2.2.2. Maßnahme 2**

Den Positionsgeber der Nockenwelle austauschen.  
Die Fehlercodes löschen.

## 2.3. Arbeitszeit

*EXPERT 3 (G9)*

Maßnahme 1 :

- FAKTURIERWERT : 1,50H
- Fakturiercode : 99513A

Maßnahme 2 :

- FAKTURIERWERT : 0,50H
- Fakturiercode : 99503A

**HINWEIS :** In allen Wiederholfällen nach Anwendung dieses Dokuments eine Qualitätsmeldung (DID-I) einsenden